

KC-01 标定操作说明

适用于首次调试与日常重新标定


1 进入标定状态



点按MENU键
后松开



2秒内长按
MENU键后松开

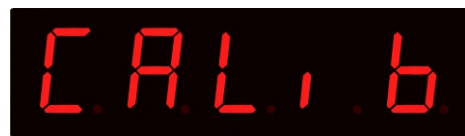

仪表显示CALib
表示进入标定状态

2 满载值设置/跳过

修改满载值

① 按 键进入修改

② 显示当前满载值，最后一位闪烁

③ 按 键和 键修改为6000.0

④ 按 键保存

直接跳过

按 键直接跳过
进入零点确认

首次使用或更换其他量程传感器时，应修改满载值，日常标定可直接跳过。

注意：满载值是最大称量值，不是砝码重量。

3 零点标定



① 保持平台空载

② 等待STAB灯常亮

③ 按 确认零点

④ ZERO灯亮起



按下 前请先确认STAB灯常亮

4 载点标定



① 放上标准砝码

② 等待STAB灯常亮

③ 按 确认载点

④ 显示上一次标定值

⑤ 按 或 调整为实际砝码值，如：

⑥ 按 保存并退出

标定砝码建议不小于满量程的20%

5 快速流程



正常测量



点按



2秒内
长按



进入标定状态



修改满载按SET



或者按RUN跳过



空载



STAB常亮
确认零点



加砝码



STAB常亮
确认载点



调整标定



砝码值



退出

6 注意事项

① 满载值是最大称量值，不是砝码重量。

② 零点标定前，请保持称台空载。

③ 标定过程中，请等待STAB灯常亮再操作。

④ 标定砝码建议不低于满载值的20%。